

200LX ZWEITE STUFE ATEMREGLER - VERWENDUNGSSTOPP / VERKAUFSSTOPP



Lieber Händler,

Huish Outdoors hat Meldungen über interne Komponenten bestimmter Hollis 200LX Zweiten Stufen erhalten, die sich vor oder nach einem Tauchgang gelöst haben oder gebrochen sind.

Untersuchungen haben ergeben, dass einige Exemplare eine verminderte Stoßfestigkeit aufweisen können, insbesondere wenn die Zweite Stufe fallen gelassen wird oder einen harten Schlag auf den einstellbaren Einatemwiderstandsknopf erhält. In solchen Fällen kann eine Beschädigung der Einlassrohr-Baugruppe dazu führen, dass die Zweite Stufe nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Obwohl bisher keine Vorfälle während eines aktiven Tauchgangs gemeldet wurden, könnte diese Situation ein Ertrinkungsrisiko darstellen, sollte sie während des Gebrauchs auftreten.

Vorsorglich wird diese „Verwendungsstopp“-Mitteilung herausgegeben, während die technische Bewertung abgeschlossen und eine angemessene Lösung vorbereitet wird.

Produktcodes der betroffenen Teile:

Codes	Beschreibung
H240.2010.07.M	200LX + DCX YOKE
H240.2011.07.M	200LX + DCX DIN
H240.2000.LX	200LX 2ND STAGE BLK

Betroffener Kaufzeitraum: Einheiten, die zwischen dem 2. Mai 2017 und dem 15. Mai 2025 erworben wurden, können betroffen sein. Dies gilt auch für Produkte, die gekauft wurden, bevor Amilco mit dem Vertrieb von Hollis begonnen hat.